

SOLID PAINT 202

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

APLIKACJA

Bazę Solid Paint 202 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz Solid Paint 202 w proporcji 100:8,5 objętościowo lub 100:5,5 wagowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy w ilości 5-20 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 8 godzin. Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Po 8 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.