

## SIGMAFAST 210 HS

---

### PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż -5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

---

### APLIKACJA

Bazę SigmaFast 210 HS przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaFast 210 HS w proporcji 9:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy do 5 % objętościowo. Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 3 godziny. Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

---

### KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 6 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Po 4 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 4 dniach pełne utwardzenie.