

SIGMACOVER 280 + SIGMAFAST 210 HS

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 85 %.

PODKŁAD - SIGMACOVER 280

Bazę SigmaCover 280 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaCover 280 w proporcji 4:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 8 godzin.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

NAWIERZCHNIA - SIGMAFAST 210 HS

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia podkładu można nałożyć warstwę nawierzchniową.

Bazę SigmaFast 210 HS przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaFast 210 HS w proporcji 9:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 3 godziny.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

Po 6 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.