

SIGMACOVER 350

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

APLIKACJA

Bazę SigmaCover 350 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaCover 350 w proporcji 4:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 3 godziny.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 6 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Po 6 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.