

SIGMACOVER 456

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż -10 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 95 %.

APLIKACJA

Bazę SigmaCover 456 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaCover 456 w proporcji 82:18 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 5 godzin.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Po 6 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 4 dniach pełne utwardzenie.